

De: CIN – Coordenadoria de Infraestrutura

Para: CLC – Coordenadoria de Licitação


Assunto: Pregão Eletrônico nº 13/2022

Visando atender à solicitação da Comissão de Licitação, referente à análise técnica da empresa participante FORMATTO REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES EIRELI. para o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 – AQUISIÇÃO DE POLTRONAS MULTIUSO DOBRÁVEIS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR EM CAMPO MOURÃO E PARANAGUÁ, segue parecer após análise de amostra apresentada:

LOTE 1 – POLTRONAS MULTIUSO DOBRÁVEIS

Foi apresentada amostra, conforme imagens a seguir:




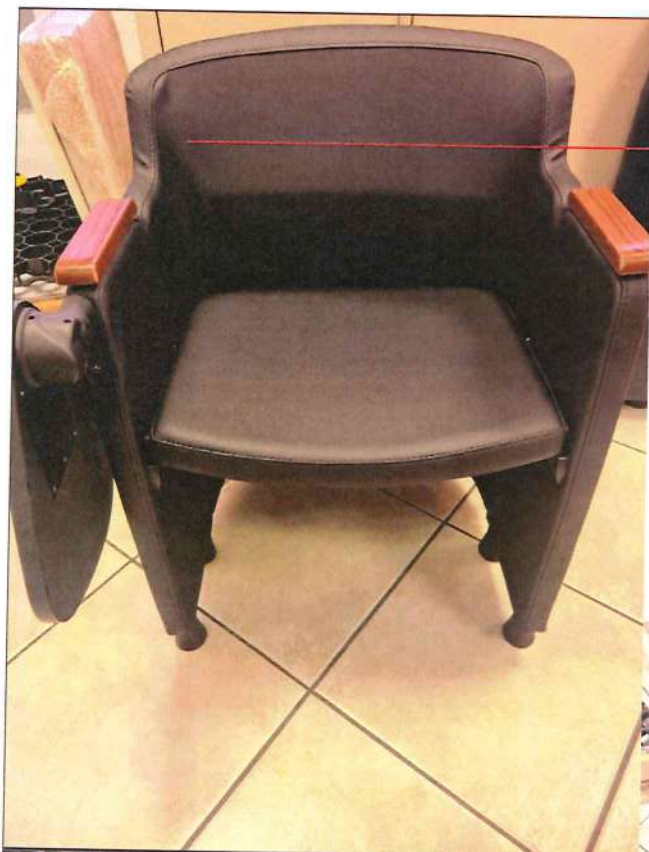


Tecido com aspecto
repuxado



Assento não encaixa
por completo no
suporte lateral

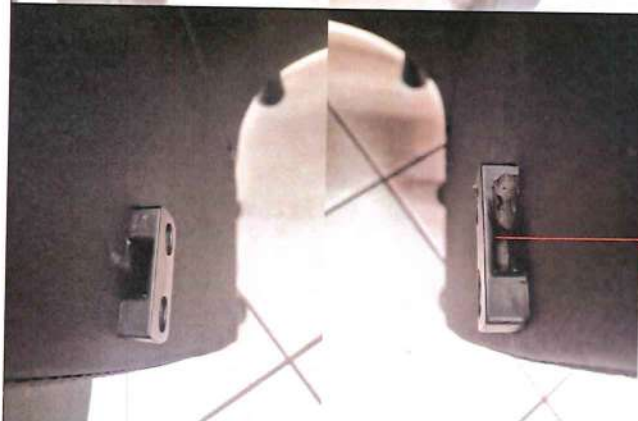

Um dos suportes
laterais apresenta uma
área com 'ajuste',
aparentemente para
permitir um melhor
encaixe do assento

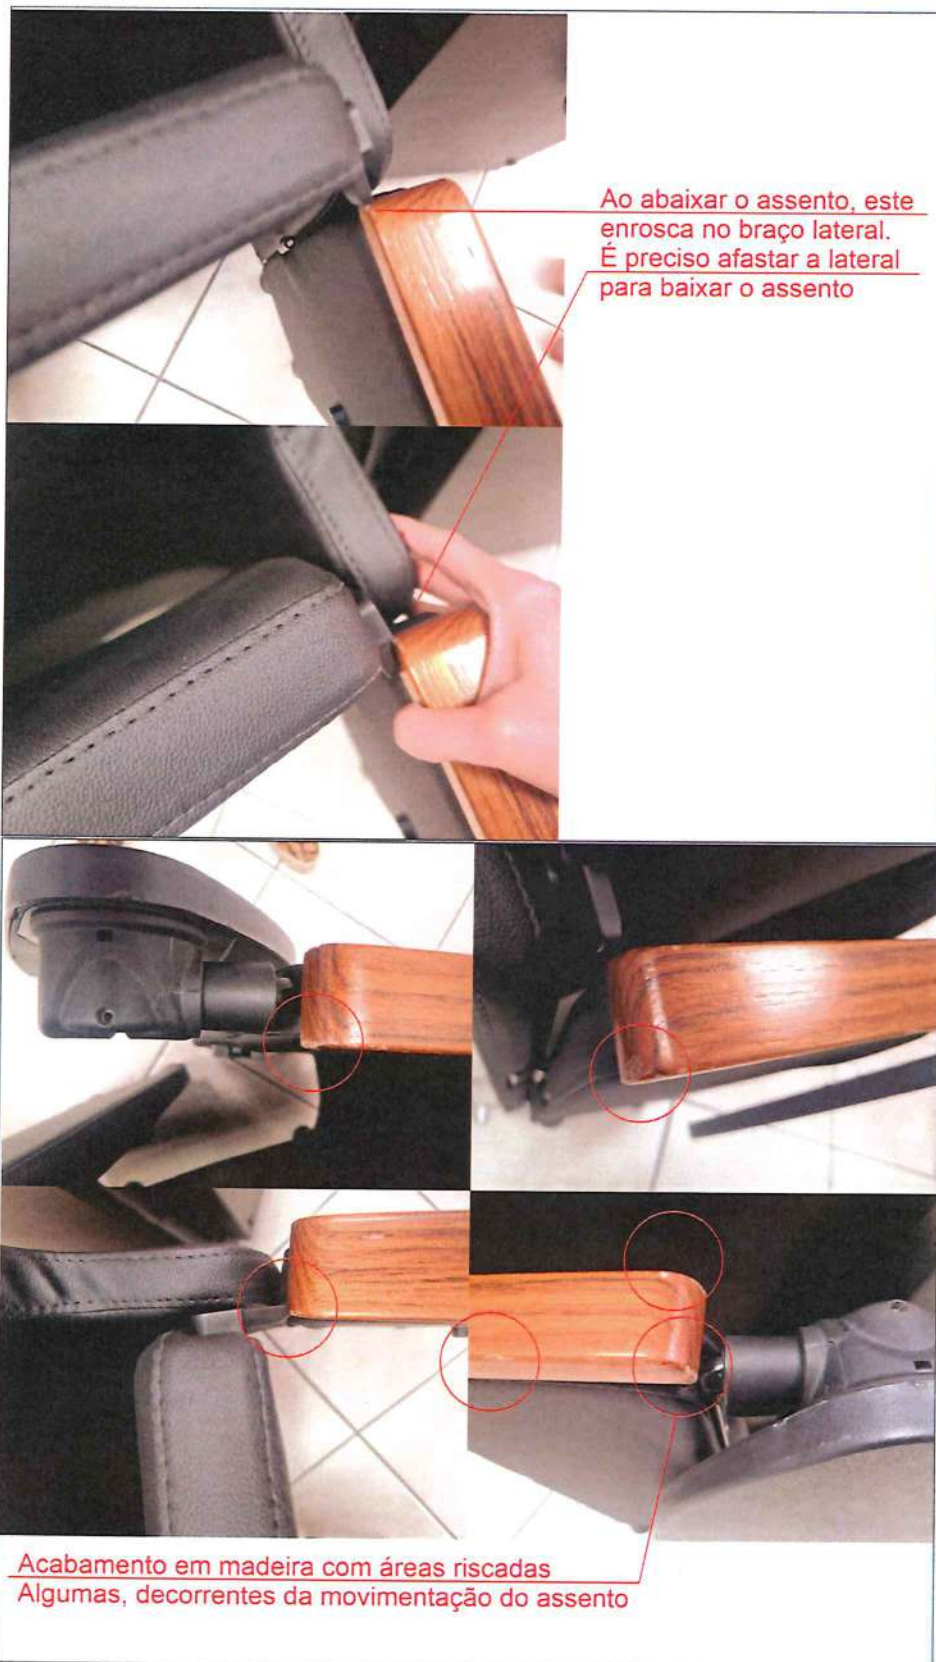



Prancheta sofre uma
deformação muito
acentuada



Acabamento em madeira possui acabamento
não satisfatório junto ao braço.

 
Acabamento em madeira possui formato e posição
desconfortável para o usuário.

- ✓ A amostra apresentada parece desalinhada, não permitindo o fechamento completo dos braços e assento. A equipe técnica fez a tentativa de ajuste das sapatas, sem melhora do alinhamento da poltrona;
- ✓ O tecido possui aspecto repuxado, principalmente na área do contorno do encosto e início do braço lateral;
- ✓ O assento não encaixa por completo no suporte lateral. É perceptível uma “folga”. Identificamos uma área raspada em um dos suportes laterais, aparentemente para permitir um melhor encaixe do assento;
- ✓ Durante o movimento, o assento enrosca no braço lateral. É necessário afastar o braço lateral para permitir que o assento desça;
- ✓ Os acabamentos em madeira apresentam áreas riscadas, algumas em decorrência da movimentação do assento;
- ✓ Os acabamentos em madeira não encaixam perfeitamente ao braço e o acabamento da fixação dos mesmos não é considerado satisfatório;
- ✓ A posição dos acabamentos em madeira e seu formato não são confortáveis ao usuário. O cotovelo fica próximo ao término do acabamento;
- ✓ A prancheta sofre deformação acentuada após aplicação de força semelhante à utilizada durante a escrita.

Em virtude dos itens de acabamento não considerados satisfatórios pela equipe técnica, a amostra não foi aprovada

Desta forma, conclui-se que a licitante não atende tecnicamente ao solicitado em edital para este lote.

Curitiba, 12 de agosto de 2022.



Carla Giovana Vendramin Miquelam
Arquiteta – SENAC/PR